



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

P.E.B.A.

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

*(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)*



Allegato 1f

Schede di rilievo delle attrezzature religiose e cimiteriali

Novembre 2023



Città di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)

COMMITTENTE:
(soggetto proponente)



Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Sindaco
Maria Irene Bellifemine

Vice-sindaco con Delega
all'Urbanistica, Edilizia Privata,
SUAP/Distretti del Commercio, Ecologia
(servizi di Igiene Urbana), Ambiente,
Manutenzioni (Verde) - Transizione
energetica
Jacopo Bernard

Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità
Urbana (PUMS), Viabilità/Strade,
Manutenzione (Stabili, Reti),
Viabilità/Strade, Servizi Cimiteriali,
Polizia Locale/Protezione Civile
Paolo Albrigi

Responsabile Area Pianificazione del
Territorio
Arch. Daniela Galli

ELABORATO REDATTO DA:



ECOSISTEMA TERRITORIO S.T.P. S.R.L.S.

Dott. pt. Marco Meurat
Dott. pt. Raffaele Pietro Pisani
Dott. pt. Luca Terlizzi

Via Carlo Robbioni, 2 - 21100 - Varese
P.IVA - C.F. 03876350129

Dott. pt. Marco Meurat
Presidente S.T.P.



NOTE INTEGRATIVE DELLE SCHEDE:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


(**) ASCENSORE

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)


porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti: 75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)


bottoniera altezza da terra: 110-140cm. numerazione in rilievo e scritte in braille

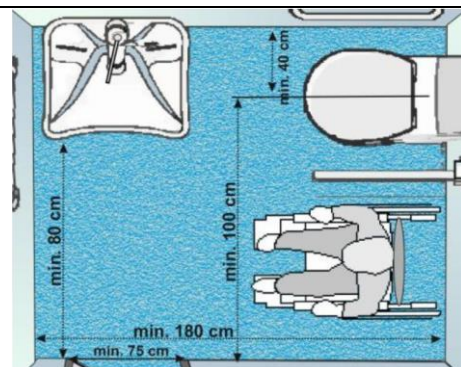

(***) PARCHEGGI

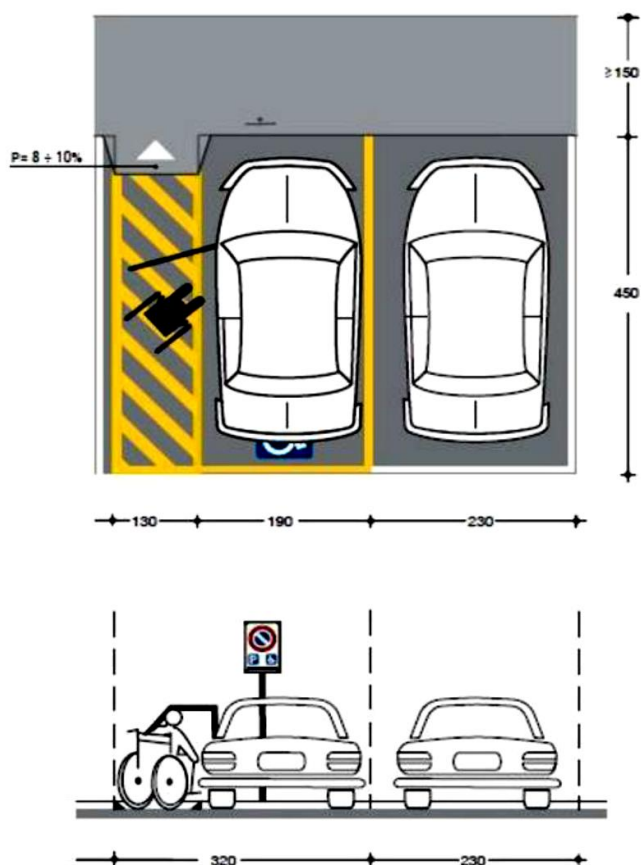


Nei casi in cui è presente la voce 'nv', l'elemento oggetto della domanda risulta **non valutabile**, in quanto non presente o non rilevabile all'atto del sopralluogo.

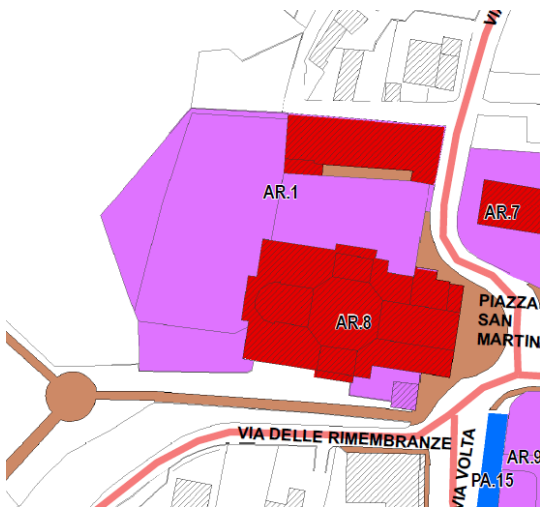PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via S. Francesco D'Assisi 2	
Descrizione struttura: Oratorio Maschile - Teatro	

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	È possibile solo raggiungere il bagno esterno. È presente un montascale al momento non funzionante.
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	

2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	L'accesso per le persone con disabilità è dal cancello che si trova su via San Francesco.
Note:				


FOTO	
N. 2.1 	N. 2.5 

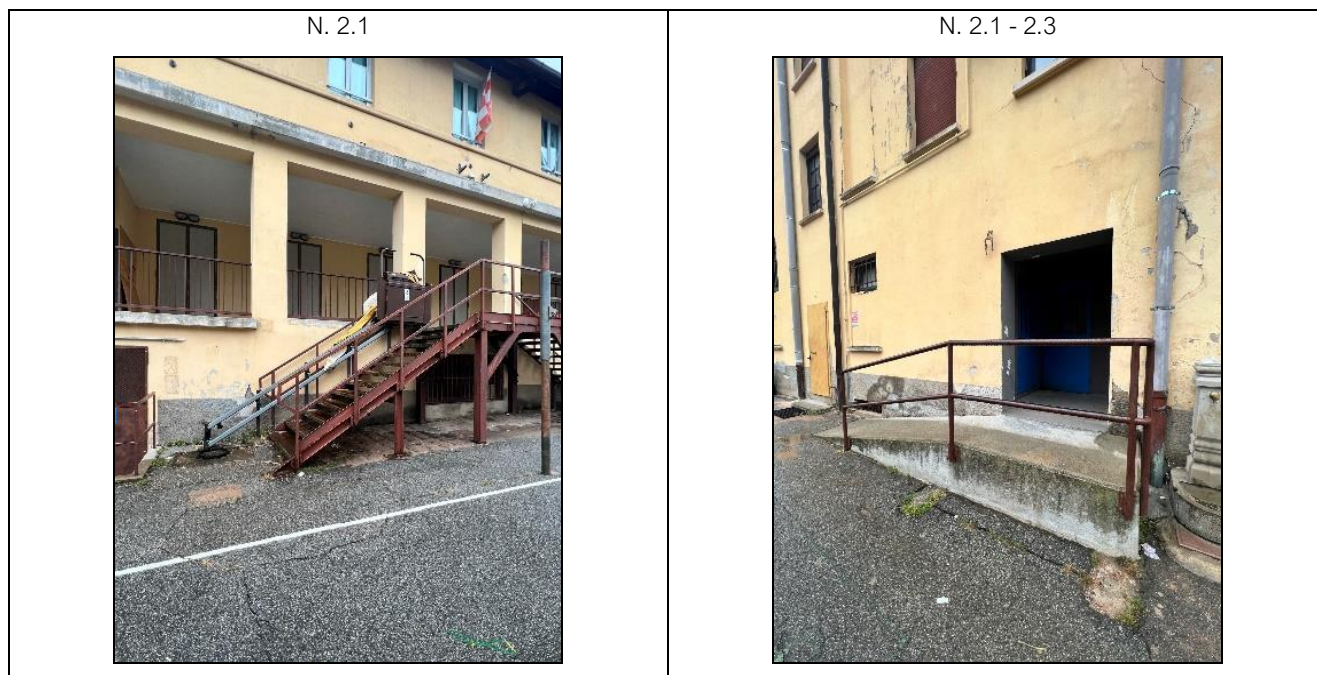

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
L'edificio non è accessibile a persone con disabilità in quanto il montascale al momento non è funzionante
PUNTI DI FORZA
L'accesso all'area esterna risulta complanare alla strada
È presente un posto auto per persone con disabilità nelle vicinanze
Finitura della pavimentazione in buono stato
È possibile raggiungere i bagni attraverso una rampa


PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 33,79 al mq
II.04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a rotelle (servoscala)	Installazione di servoscala su scale esistenti per il superamento del dislivello da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.	€ 10.977,70
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 11.011,49

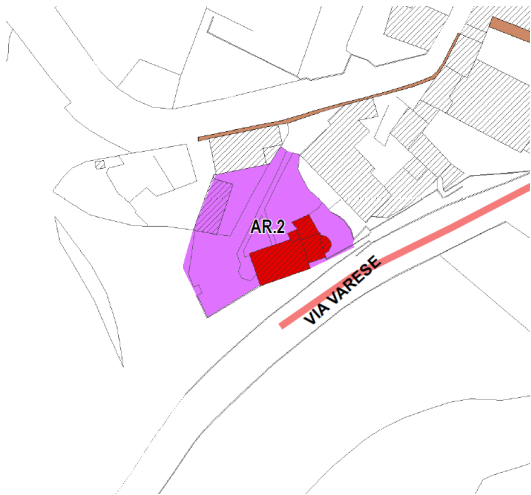PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Antonio Gramsci	
Descrizione struttura: Chiesa di San Matteo	

AR. 2

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	Zona parcheggi si trova lungo una via in salita
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	Solo la pavimentazione
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antidrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	Il percorso è in pietra e prato


		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 – 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 – 8.1.2	SI	
Note:				

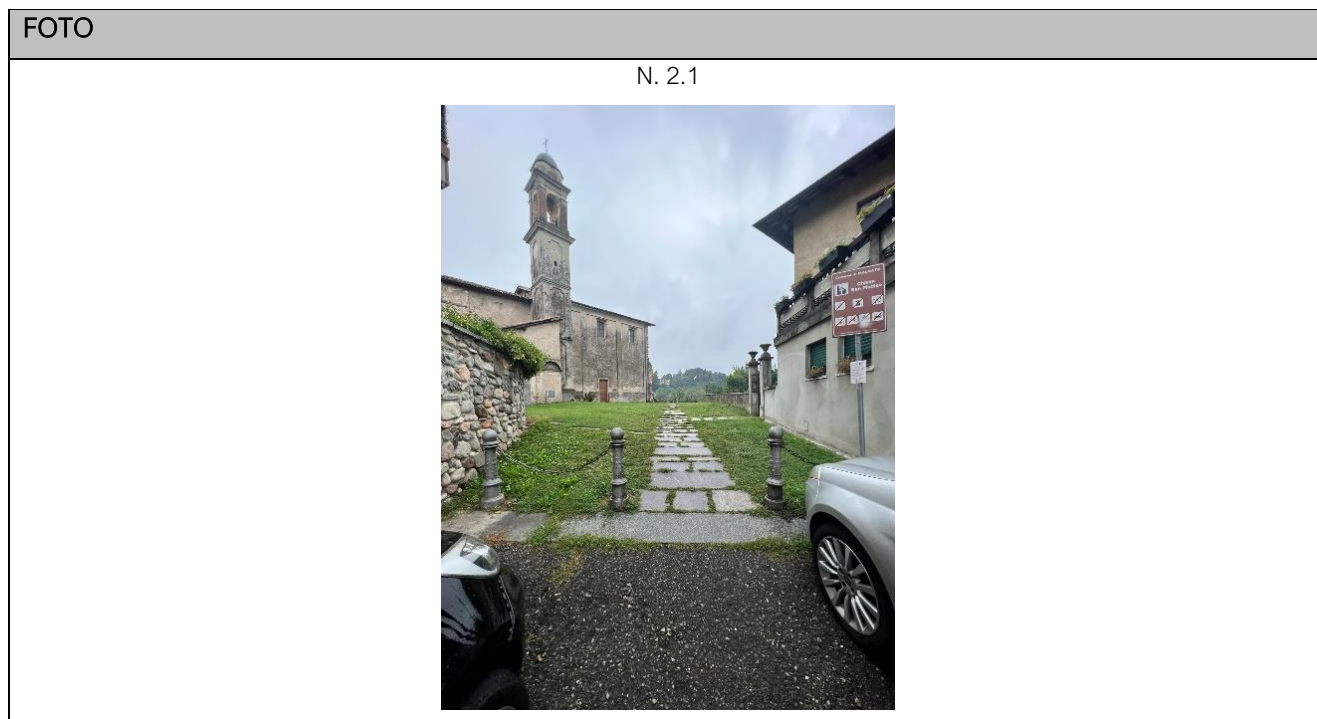

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
-----------------------------	-----------------------------

CRITICITA'
La pavimentazione per arrivare alla chiesa essendo in lastre di pietra e prato non è facilmente percorribile per una persona con disabilità
Non sono presenti parcheggi per persone disabili nelle vicinanze e la strada da cui si accede è in salita, ma è presente un piccolo spiazzo all' ingresso
PUNTI DI FORZA
La chiesa non presenta gradini ci accesso e risulta complanare con l'esterno.

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 413,96

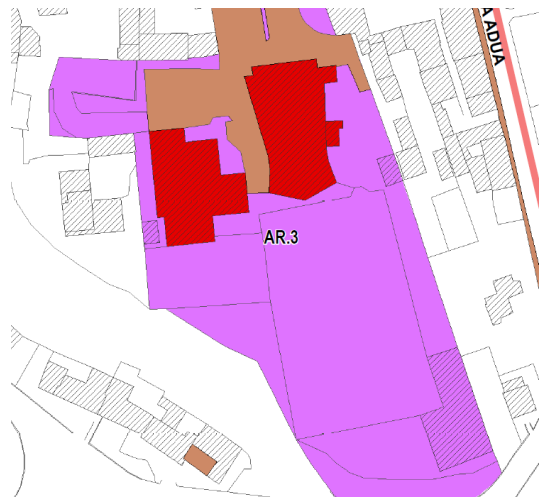PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI		AR. 3
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Redipuglia 2		
Descrizione struttura: Chiesa parrocchiale e oratorio di San Lorenzo		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	L'ingresso alla chiesa è laterale con rampa mentre quello dell'oratorio presenta una rampa molto ripida. La zona campo sportivo e bar invece sono accessibili, è presente un bagno per persone con disabilità.
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma	DPR n.503/1996 Art.16	NO	Presente rampa di accesso alla chiesa, mentre l'ingresso dell'oratorio risulta

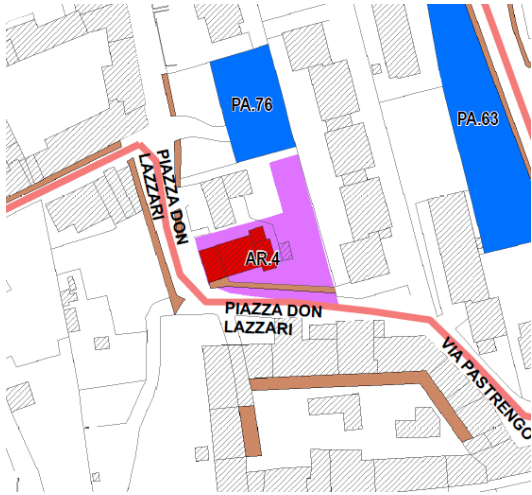
	libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm; la rampa per l'accesso all'oratorio risulta tuttavia molto ripida.
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
Note:				

FOTO		
N. 2.3	N. 2.1	N. 2.1
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
La parte che riguarda l'oratorio risulta accessibile solo dove si trova il bar e il campo da calcio
La rampa di accesso all' oratorio è molto ripida
PUNTI DI FORZA
È presente un bagno per persone con disabilità
La chiesa presenta delle rampe di accesso che permettono l'accesso dalla porta laterale
La pavimentazione è in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.20	Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti.	€ 36,91 al mq
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 407,53

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Piazza Don Lazzari	
Descrizione struttura: Chiesa di San Carlo	

AR. 4


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	Sagrato della chiesa in ciottoli e gradino all'entrata.
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	

		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	Gradino all'ingresso della chiesa
Note:				

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
-----------------------------	------------------------------

CRITICITA'
Il sagrato essendo in ciottoli non permette un facile accesso alle persone con disabilità
È presente un gradino all'ingresso della chiesa
PUNTI DI FORZA
Vicino all'ingresso della chiesa si trova un posto auto per persone disabili

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 33,79 al mq
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso su tutta la larghezza del marciapiede, o in alternativa mediante l'installazione di un raccordo metallico per risolvere il dislivello tra il piano stradale e l'ingresso dell'edificio.	€ 275,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 388,31

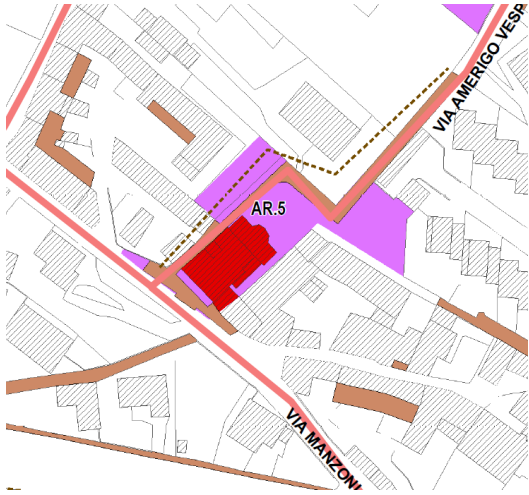PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Manzoni 8	
Descrizione struttura: Chiesa parrocchiale della SS. Trinità	

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	Gradini all' ingresso della chiesa
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	


		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	Gradino in concomitanza della porta d'ingresso
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
Note:				



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
-----------------------------	------------------------------

CRITICITA'
Sono presenti dei gradini per accedere alla chiesa
Non sono presenti posti auto per persone disabili nelle vicinanze
PUNTI DI FORZA
La pavimentazione risulta in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.10	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili (larghezza <90 cm)	Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso.	€ 79,52 al mq
IE.21	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm	Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile con struttura metallica di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 8% (se possibile 5%) e di larghezza minima pari a cm 90.	€ 5.500,00
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 6.019,04

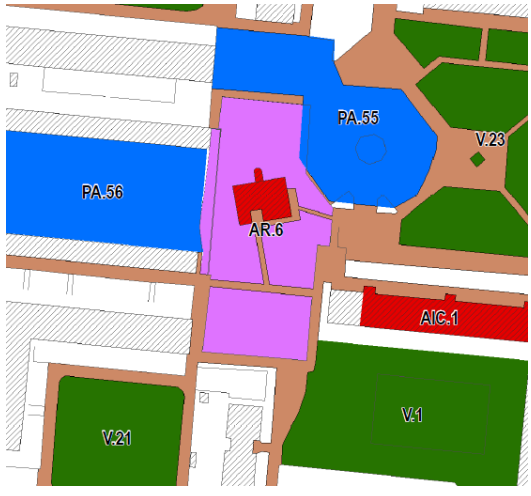PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI		AR.6
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Piazza Fratelli Rosselli 3		
Descrizione struttura: Chiesa di Santa Rita		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Presenti nel parcheggio PA.56
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma	DPR n.503/1996 Art.16	SI	

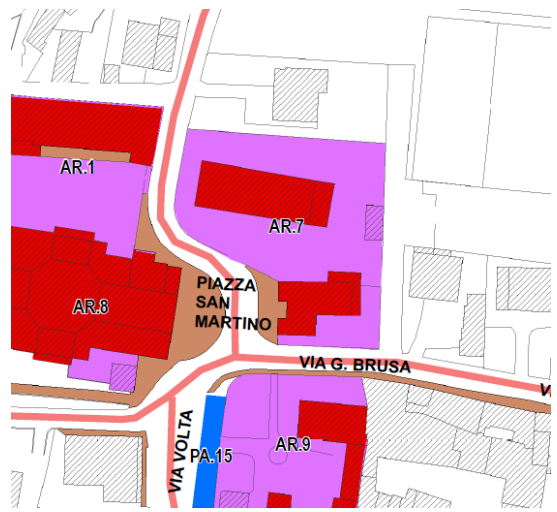
	libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
Note:				

FOTO	
N. 2.1 	N. 2.3 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
La pavimentazione dei percorsi risulta in buono stato
La pavimentazione interna ed esterna risulta complanare
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.21	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm	Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile con struttura metallica di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 8% (se possibile 5%) e di larghezza minima pari a cm 90.	€ 5.500,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.500,00

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via San Francesco 1	
Descrizione struttura: Oratorio femminile	

AR.7

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	È presente una rampa
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	Pavimentazione giardino interno in ghiaia
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è	DPR n.503/1996	SI	

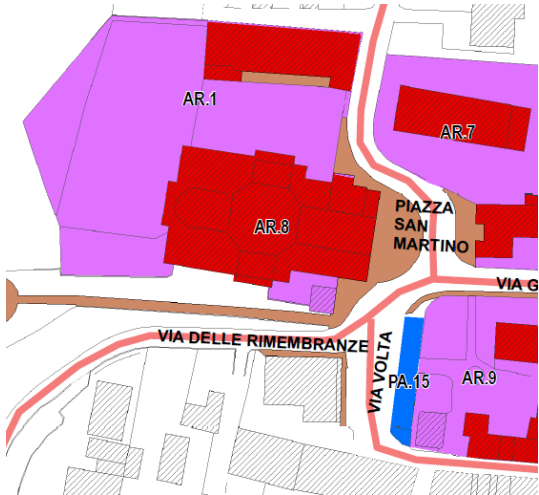
	complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	È presente un gradino all'ingresso dell'edificio che dà direttamente sulla piazza; qualora fossero presenti persone con disabilità, le attività vengono spostate altrove.
Note:				

FOTO	
N. 2.1	N. 2.5
	

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
La pavimentazione interna in ghiaietto
Gradino di accesso all'edificio sulla piazza
PUNTI DI FORZA
È presente un posto auto per persone con disabilità
È presente una rampa per accedere all'edificio principale

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 33,79 al mq
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso su tutta la larghezza del marciapiede, o in alternativa mediante l'installazione di un raccordo metallico per risolvere il dislivello tra il piano stradale e l'ingresso dell'edificio.	€ 275,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 377,69

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Piazza San Martino 1	
Descrizione struttura: Chiesa prepositurale di San Martino	

AR.8


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	

		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
Note:				

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
-----------------------------	----------------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
La pavimentazione è in buono stato
Non sono presenti ostacoli che impediscono l'accesso a persone con disabilità
Difronte al sagrato della chiesa si trova un posto auto per persone disabili

PROPOSTE DI INTERVENTO		COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
-	NESSUNA	€ 0

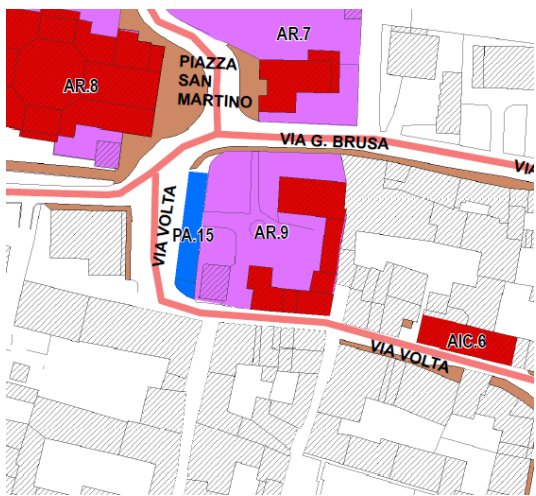PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI		AR.9
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via G. Brusa 47 – via Volta		
Descrizione struttura: Casa parrocchiale San Martino		


	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	I percorsi della proprietà sono in ghiaia
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è	DPR n.503/1996 Art.16	SI	

	complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
Note: è stata rilevata solo l'area esterna della proprietà in quanto è la casa privata del parroco e non aperta al pubblico				

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
La pavimentazione del giardino dell'edificio è in ghiaia
PUNTI DI FORZA
Nelle vicinanze è presente un parcheggio per persone con disabilità
Non sono presenti ostacoli che impediscono l'accesso alla proprietà

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 43,34 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 43,34

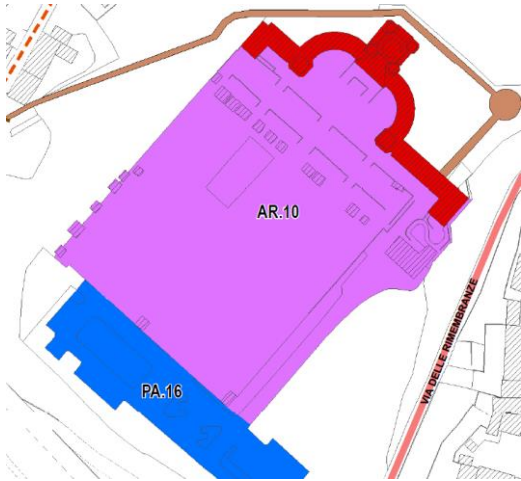PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via delle Rimembranze 1	
Descrizione struttura: Cimitero di Malnate	

AR.10

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Presenti in corrispondenza dell'ingresso secondario
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	Pavimentazione in ghiaia

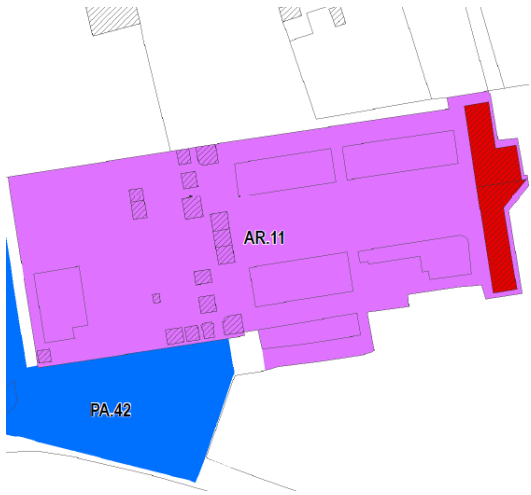
		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	Tra la rampa e la pavimentazione dei due livelli è presente un piccolo dislivello
Note:				

FOTO	
N. 2.5 	N. 2.5 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Pavimentazione in ghiaietto
La rampa presenta dei piccoli dislivelli all'inizio e alla fine
La pavimentazione del percorso che porta dai posti auto per disabili alla rampa che porta all'edificio è in ghiaia
PUNTI DI FORZA
Sono presenti dei posti auto per persone con disabilità
È presente una rampa per raggiungere l'edificio

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 43,34 al mq
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso su tutta la larghezza del marciapiede, o in alternativa mediante l'installazione di un raccordo metallico per risolvere il dislivello tra il piano stradale e l'ingresso dell'edificio.	€ 275,00
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 318,34

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Celidonia	
Descrizione struttura: Cimitero di Gurone	

AR.11

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	Pavimentazione in ghiaia


		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	La parte di edificio dove è presente la zona delle cappelle presenta un gradino
Note:				



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
-----------------------------	-----------------------------

CRITICITA'
Non sono presenti posti auto per disabili
La pavimentazione è in ghiaietto
La parte di edificio interessata dalle cappelle presenta un gradino di accesso
PUNTI DI FORZA
La pavimentazione dell'ingresso risulta complanare e in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 43,34 al mq
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso su tutta la larghezza del marciapiede, o in alternativa mediante l'installazione di un raccordo metallico per risolvere il dislivello tra il piano stradale e l'ingresso dell'edificio.	€ 275,00
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 688,96

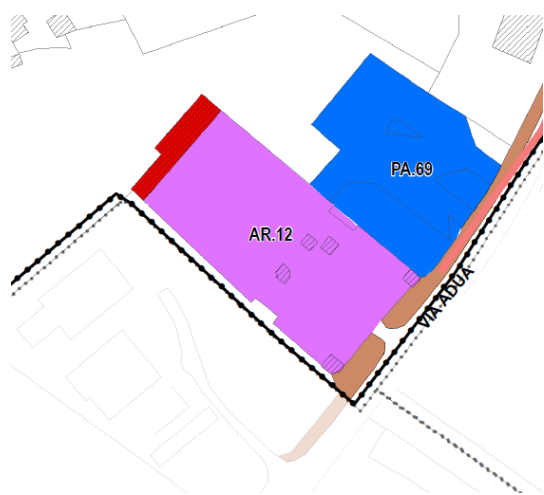PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE RELIGIOSE E CIMITERIALI		AR. 12
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Adua		
Descrizione struttura: Cimitero di San Salvatore		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	Prato armato all'esterno e ghiaietto all'interno del cimitero
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è	DPR n.503/1996 Art.16	SI	

	complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
Note:				

FOTO	
N. 2.3 – 2.4	N. 2.2
	

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
CRITICITA'	
La pavimentazione interna è in ghiaietto	
Non sono presenti parcheggi per persone con disabilità	
PUNTI DI FORZA	
La pavimentazione degli ingressi risulta complanare	
Per raggiungere la cappella è presente una rampa	

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato)	€ 43,34 al mq
IE.33	Assenza di parcheggio riservato o sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 482,86